



# FlexiBasic

Mode d'emploi

Instructions de montage

**Toujours conserver ce manuel à portée de main**

## Sommaire:

<b>1.INTRODUCTION</b> .....	<b>3</b>
<b>2. CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES</b> .....	<b>3</b>
<b>4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES CADRE FLEXIBASIC</b> .....	<b>4</b>
<b>5. POINTS D'ARRIVEE D'EAU ET D'EVACUATION</b> .....	<b>5</b>
5.1 Informations diverses .....	6
5.1.1 Traction sur les boulons hauts du cadre Flexi .....	6
6 Illustrations des Instructions de montage : .....	7
<b>6. DESCRIPTION DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE</b> .....	<b>11</b>
6. Assemblage du cadre : .....	11
6.2 Montage des bras supports .....	11
6.3 Montage du cadre au mur .....	11
6.4 Montage des fixations pour le bandeau .....	11
6.5 Montage du plan de travail .....	12
6.5.1 Placer le plan de travail sur le cadre en laissant une distance de 0,5 cm du mur à la partie postérieure du plan de travail (pour raison de sécurité) .....	12
6.6 Montage du bandeau frontal en bois .....	12
6.7 Montage du bandeau latéral : .....	12
6.7.1 Les éléments de montage sont livrés avec le cadre afin de garder le bandeau de bois latéral vers le haut tout contre le plan de travail. ....	12
6.8 Réglage du plan de travail/ des bras supports. : .....	12
6.9 Montage des entretoise* (1cm) lors de présence de plinthes .....	12
6.10 Moutage des tuyaux flexibles et branchements d'eau : .....	12
6.11 Réglage de la hauteur du plan de travail avec l'utilisation du Cric .....	13
6.12 Montage des pieds supports* .....	13
6.13 Montages des caches sur les pieds verticaux* .....	13
Panneau de dissimulation inférieur et interne en cas de pose de pieds supports : La longueur est identique à celle du plan de travail. La hauteur doit être de 40 cm. les découpes pour les pieds doivent être de 8 cm de large et 3 cm de haut. Les découpes doivent être faites en fonction de la position des pieds supports .....	14
<b>7 TEST DE FONCTIONNEMENT</b> .....	<b>14</b>
<b>8. LISTE DES COMPOSANTS DUFLEXIBASIC POUR PLANS DE TRAVAIL 60-300 CM</b> .....	<b>14</b>
<b>9. OPTIONS POUR FLEXIBASIC</b> .....	<b>15</b>
<b>10. SÉCURITÉ DURANT L'UTILISATION</b> .....	<b>16</b>
<b>11 NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b> .....	<b>16</b>
11.1 Nettoyage .....	16
11.2 Entretien .....	16
11.3 Calendrier d'entretien, .....	17
<b>12 RECHERCHE DE PANNE</b> .....	<b>18</b>
<b>13. CE-MARKING</b> .....	<b>18</b>
<b>14. RÉCLAMATIONS</b> .....	<b>18</b>

## 1. Introduction

**Ce document doit toujours resté proche du produit et doit être lu et compris par l'utilisateur**

Vous avez choisi le cadre multiréglable et simple à installer. Ce cadre peut être utilisé séparément ou en combinaison avec le Diagonakit pour éléments de rangement hauts.

Le cadre n'a pas de bandeau gênant donc le réglage du plan de travail de 65 to 95 cm + l'épaisseur du plan de travail peut être pleinement utilisé.

Sous le plan de travail, il y a suffisamment de place pour les genoux et les jambes d'un utilisateur en fauteuil roulant qui aura une liberté de mouvement et une parfaite position de travail.

Si le cadre est souhaité de couleur de manière à être assorti avec la cuisine, il est possible de commander des caches de couleur pour les pieds verticaux..

Le cadre Flexibasic vous permettra un réglage rapide et facile en utilisant le Cric. Ce cadre peut être modifié en cadre Flexikit manuel ou flexikit électrique si souhaité.

La notice de montage doit toujours être disponible en cas de transfert du produit . .

**Une utilisation correcte et des vérifications périodiques assurent un bon fonctionnement.**

## 2. Conformité aux directives européennes.

Ce produit est marqué CE et de ce fait est conforme aux normes de sécurité . voir déclaration CE, page 19

## 3. Applications


Le cadre Flexibasic est réglable en hauteur de manière à obtenir la position de travail optimale pour tous. . NE PAS utiliser Flexibasic comme un monte-charge.

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur, à des températures et d° d'hygrométrie décrites §4

## 4. Spécifications techniques cadre Flexibasic

<b>Non du produit :</b>	<b>FlexiBasic</b> Longueur du plan de travail = 60-300 cm
<b>N° de référence:</b>	04399-060 à 04403-300 / fonction de la longueur du plan de travail. Le cadre est toujours plus court que le plan de travail de 5 cm
<b>Réglage de la hauteur</b>	65–95 cm sans plan de travail
<b>Composition:</b>	tubes d'acier St. 37 Alliage d'aluminium 606045-T6 Composants plastiques
<b>Traitement de surface:</b>	révêtu peinture poudre Chromite, Standard RAL 9010, blanc mat
<b>Charge maxi:</b>	150 kg répartis également sur tout le plan de travail
<b>Température:</b>	5-45°C
<b>Hygrométrie:</b>	5-85% (non-condensée)
<b>Réclamations:</b>	voir , page 20.
<b>Fabricant:</b>	Ropox A/S,
<b>Importateur :</b>	<b>CREE</b> ZI du Recou 69420 GRIGNY Tel 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36

## 5. Points d'arrivée d'eau et d'évacuation

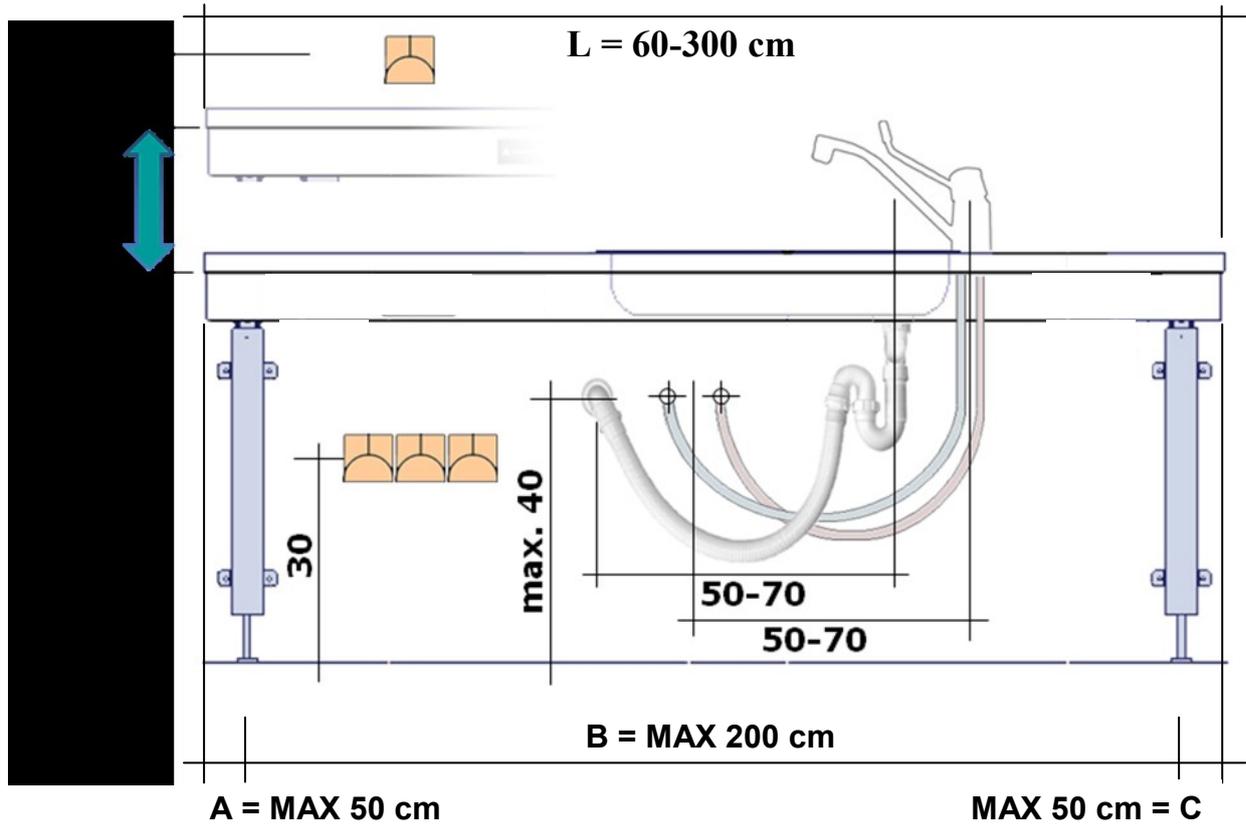


Longueur du profilé Aluminium = Longueur du plan de travail moins 5 cm

Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau doivent toujours être flexibles de manière à permettre une course libre d'obstacles lors du réglage en hauteur du cadre de 65-95 cm non compris le plan de travail.



Les arrivés d'eau doivent être pointées vers le bas et être à une hauteur maximum de 30 cm. Ceci permet aux flexibles d'arrivée d'eau d'être toujours fléchis avec une courbure nette, proche du mur et sans risqué de s'entortiller. Il est recommandé de mettre une valve 90° avec un filetage externe de 1/2".

Pour les plans de travail avec découpe, la distance par rapport à chaque coté du plan de travail doit être comme sur l'illustration.

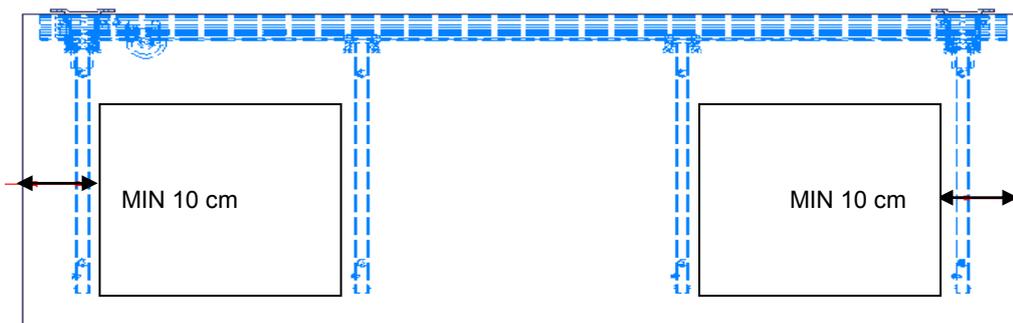

Toujours garder un espace 0,5 cm tout autour du plan de travail.

## 5.1 Informations diverses

### 5.1.1 Traction sur les boulons hauts du cadre Flexi

Les calculs ont été faits pour UN pied, et dans le pire des cas : profondeur de plateau de 62 cm.

Le poids Maxi sur le cadre Flexi est de 150 Kg, également répartis. Dans l'exemple suivant le poids maximum a été mis sur la partie antérieure du plan de travail.

150 x 62

Traction sur les boulons hauts:  $35 \times 2 = 133 \text{ Kg/boulon}$


Indices de rupture devant être utilisés :

Indice de rupture 1  $\Rightarrow$  133 Kg/boulon

Indice de rupture 2  $\Rightarrow$  266 Kg/boulon

Indice de rupture 3  $\Rightarrow$  399 Kg/boulon


Dans des conditions normales la charge sera répartie sur 2 pieds (4 boulons)

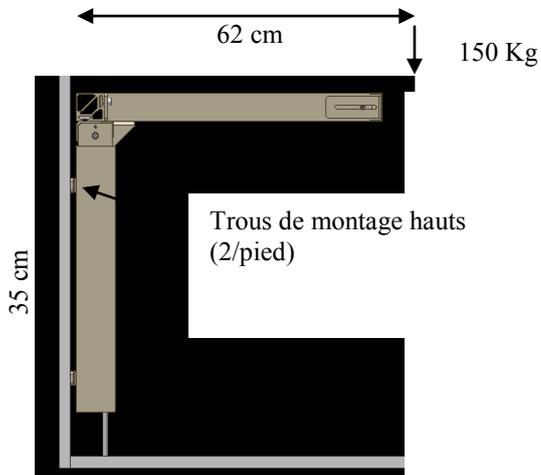




L'assemblage doit être fait par un personnel compétent


Avant d'assembler, vérifier que l'ensemble des pièces a bien été livré. Voir la liste des composants page 15 . Voir aussi les instructions de montage page 11.

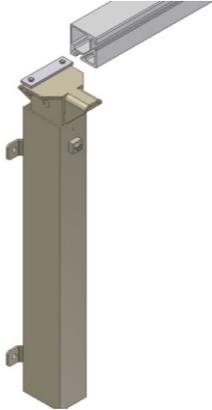


6.1.1

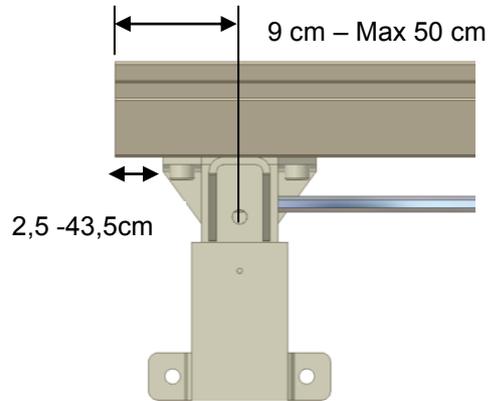


6.1.2

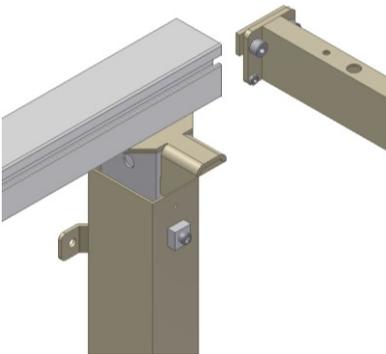


6.2.1

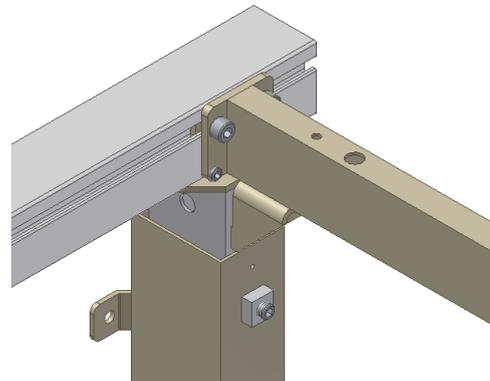


6.2.2

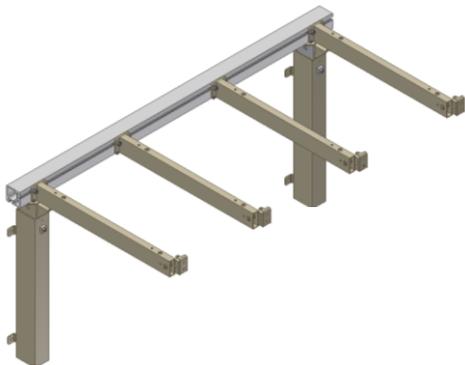


6.3.1

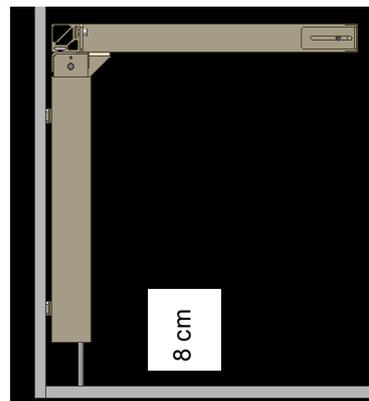


6.3.2

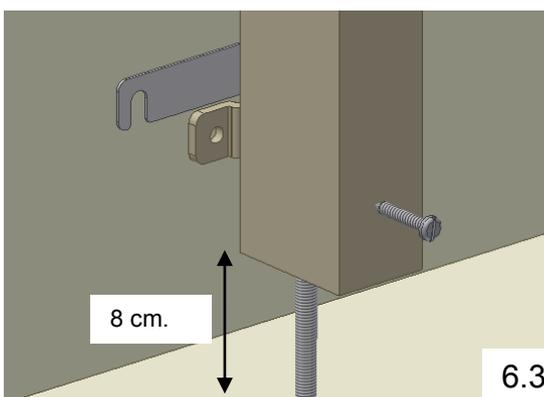


6.3.3

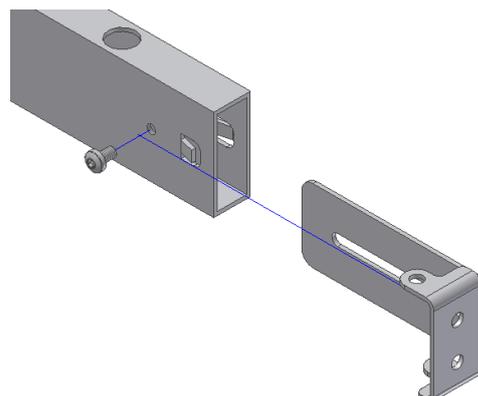


6.4.1

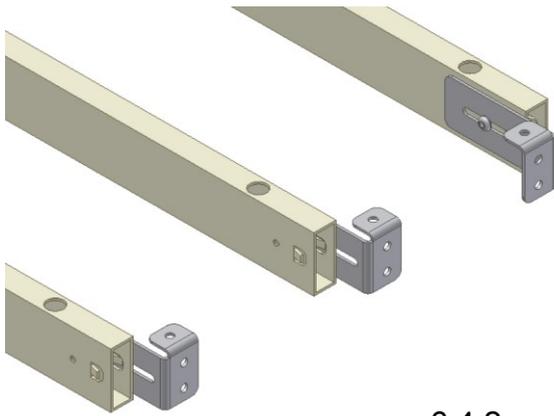

6.4.2

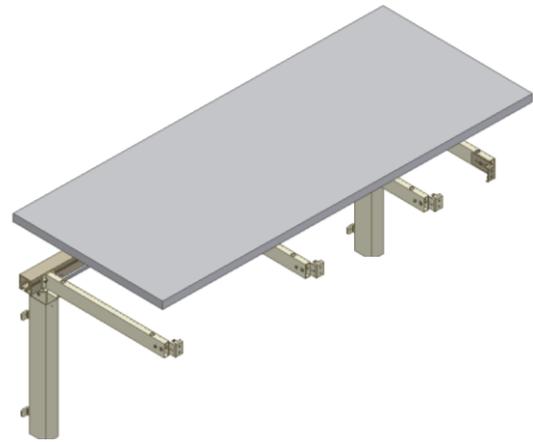


6.5.1

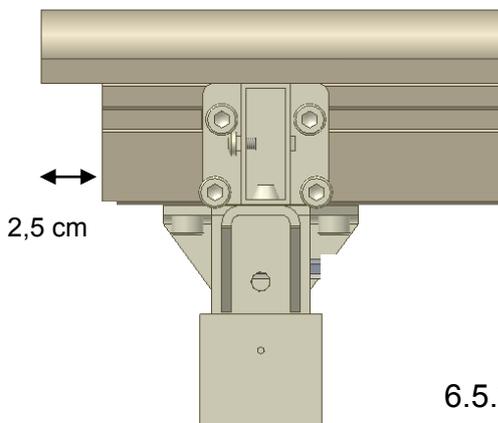


2,5 cm


6.5.2

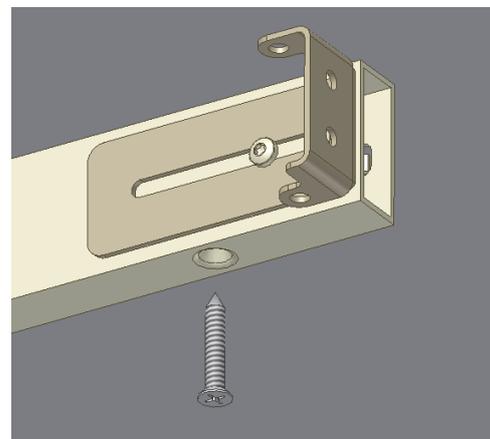


6.5.3

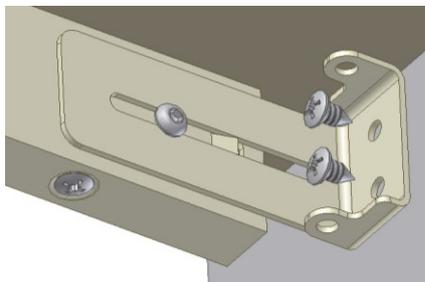


6.6.1

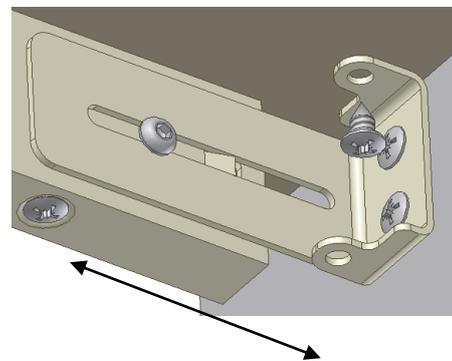


6.6.2

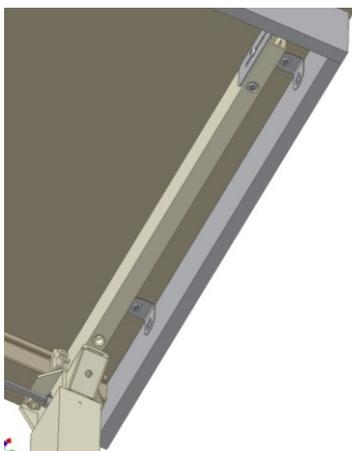


6.7.1

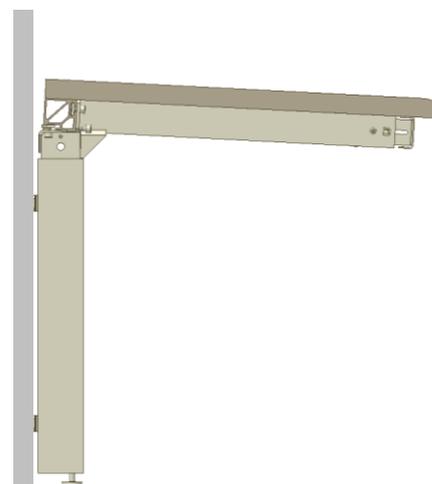


6.8.1

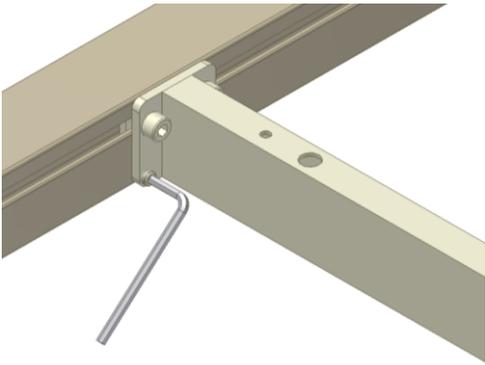

6.8.2

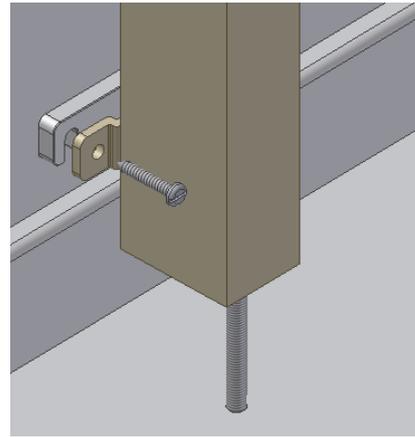

6.9.1

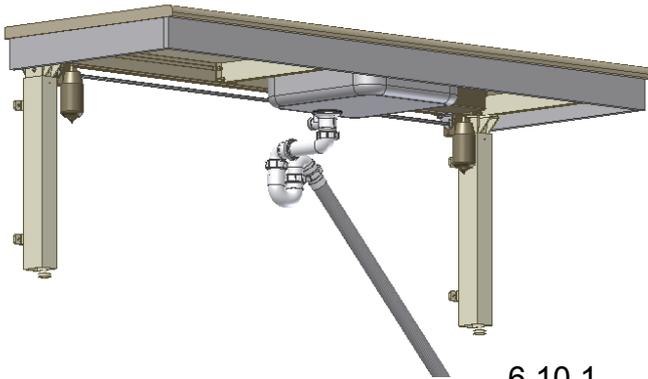


6.10.1




6.11.1




6.11.2

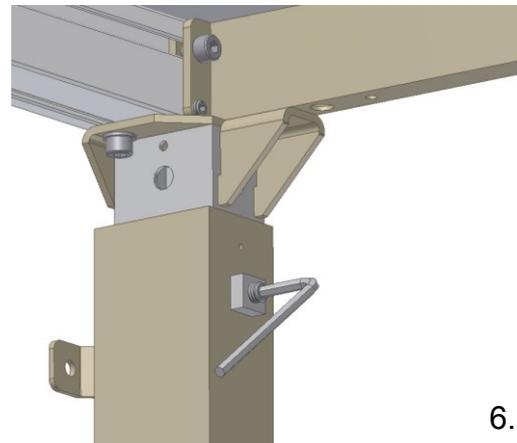


6.11.3

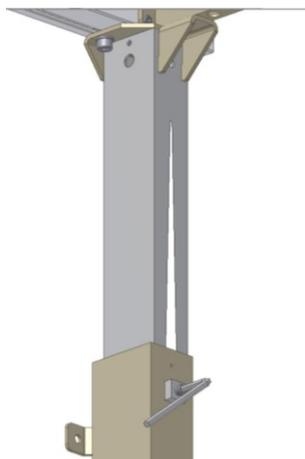


6.11.4

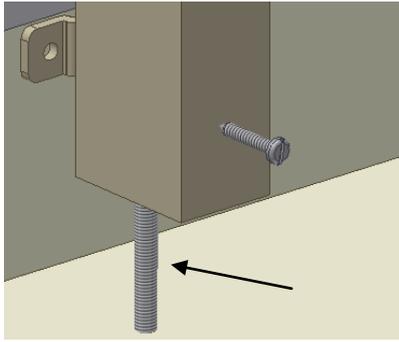


6.12.1

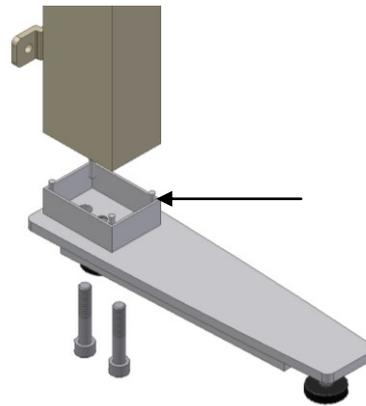


6.12.2

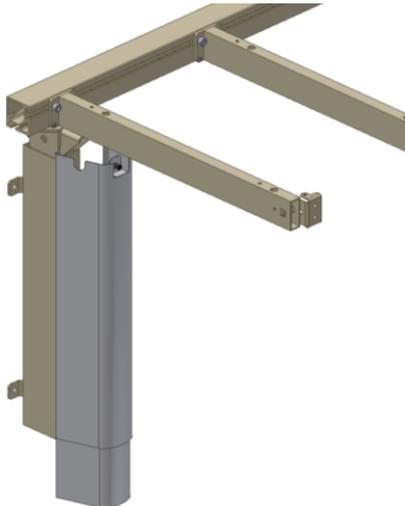


6.13.1

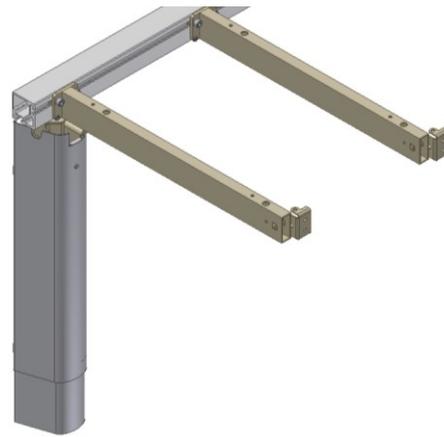


6.13.2

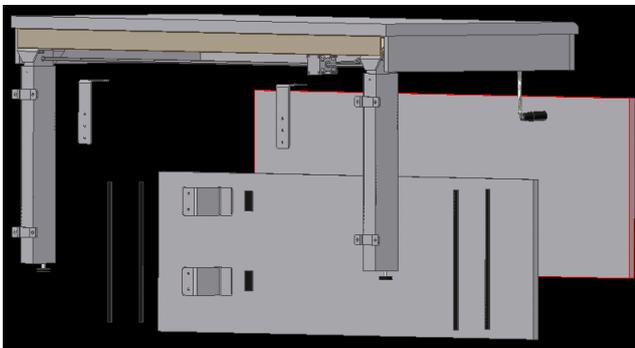


6.14.1

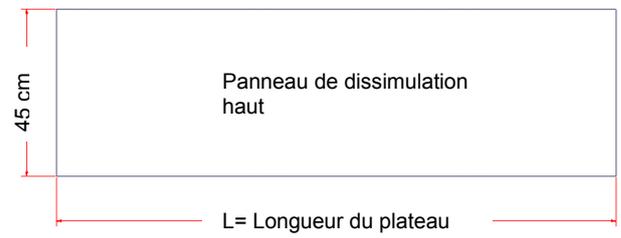

6.14.2

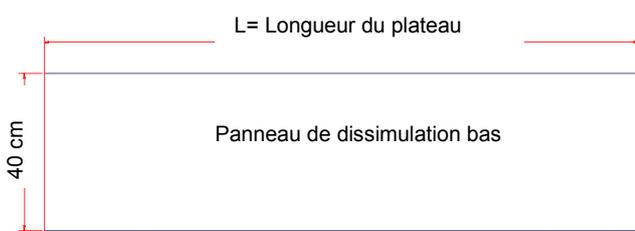

6.14.3

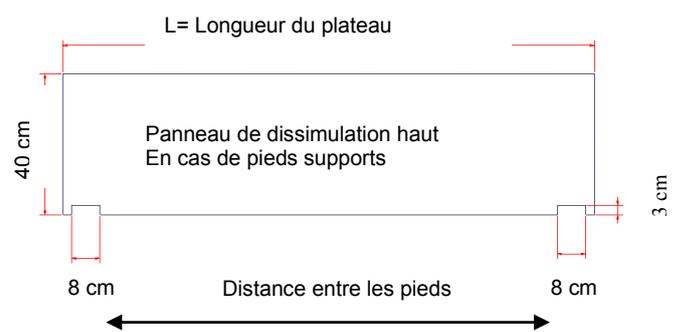

6.14.4

## 6. Description des Instructions de montage.

L'assemblage doit toujours être fait par un personnel compétent.

Avant l'assemblage, vérifier que toutes les pièces ont bien été livrées. Voir la liste des composants, page 15. Voir aussi les figures de montage page 7.

### 6. Assemblage du cadre :

6.1.1 Pousser le pied gauche dans la rainure du côté inférieur du profile en aluminium.

6.1.2 Placer les pieds dans la fente du côté inférieur du profile en aluminium a une distance de 2,5 cm du bord gauche du profilé aluminium.

Si des arrivées ou évacuations d'eau se trouvent juste à l'emplacement des pieds , il peuvent être déplacé légèrement vers le milieu. Pour les cadres avec 2 pieds, placer un pied de chaque côté.

Fixer chaque pied au profilé aluminium avec 2 boulons.

Pour obtenir la bonne hauteur (65-95 cm sans plateau) régler le boulon fileté sur chaque pied. Après le montage les boulons filetés peuvent être remontés vers de manière à être caches dans le pied.

### 6.2 Montage des bras supports

6.2.1 Les bras supports doivent être introduits dans le profile aluminium de chaque côté jusqu'à la position requise et fixés avec 2 vis sur chaque support.

6.2.2 Chaque pied réglable doit **toujours** être surmonté d'un bras support. : **Ne pas régler l'inclinaison des bras supports placés directement au dessus des pieds** (voir 6.8.1).

Il est recommandé que la distance entre 2 bras support soit au maximum de 60 cm pour obtenir un maximum de stabilité.

### 6.3 Montage du cadre au mur

6.3.1 Placer le cadre contre le mur et le mettre de niveau. Régler les 2 vis placées sous les pieds de manière à ce que le cadre soit bien horizontal.

6.3.2 Pour obtenir la hauteur requise (65-95 cm sans plan de travail) régler la hauteur des pieds à l'aide du boulon fileté de chaque pied. Après le montage le boulon fileté peut être remonté de manière à être caché dans le pied.

Marquer et percer les trous de fixation au mur.

Fixer le cadre au mur avec des chevilles en plastique et des vis conformes au type du mur.

6.3.3 Un défaut de rectitude du mur jusqu'à 0.45 cm peut être réglé en installant des entretoises livrées (0.15 cm) entre les pieds et le mur .  
Desserrer légèrement les pieds et en glisser les entretoises entre le mur et les pieds, en haut ou en bas suivant le défaut de verticalité du mur .

### 6.4 Montage des fixations pour le bandeau

6.4.1 Les éléments de montage du bandeau avant sont fonction du nombre de bras-supports. Placer les éléments de montage du bandeau avant sur le côté des bras supports, et serrer au moyen des vis fournies. .

6.4.2 Sur les bras supports les plus externes, il est recommandé d'orienter les fixations du bandeau antérieur vers le milieu du cadre pour éviter tout conflit avec le bandeau latéral.

## 6.5 Montage du plan de travail

6.5.1 Placer le plan de travail sur le cadre en laissant une distance de 0,5 cm du mur à la partie postérieure du plan de travail (pour raison de sécurité).

Si le cadre est placé plus loin du mur, la distance du mur à la partie postérieure du plan de travail doit toujours être au maximum de 0,5 cm du mur (même si des entretoises ou des fixation ont été utilisées).

6.5.2 Le profilé standard en aluminium est plus court que le plan de travail de 5 cm ce qui implique une saillie du plan de travail de 2,5 cm de chaque côté du cadre.

6.5.3 Fixer le plan de travail avec des vis à travers les trous des bras supports.

## 6.6 Montage du bandeau frontal en bois

6.6.1 Fixer le bandeau frontal en bois à la position requise sous le plan de travail au moyen d'un serre-joint. Appuyer les fixations du panneau frontal vers l'avant, tout contre le bandeau de bois et le fixer avec des vis de l'intérieur.

6.6.1 En vissant les fixations du bandeau frontal dans le plan de travail le bandeau frontal est tiré vers le haut. Enfin serrer les vis sur le côté des bras supports.

## 6.7 Montage du bandeau latéral :

6.7.1 Les éléments de montage sont livrés avec le cadre afin de garder le bandeau de bois latéral vers le haut tout contre le plan de travail.

## 6.8 Réglage du plan de travail/ des bras supports. :

6.8.1 Après avoir placé le plan de travail sur le cadre, vous pouvez avoir à compenser le poids du plan de travail si le cadre n'est pas horizontal du mur au bandeau antérieur.

6.8.2 Au moyen des 2 vis basses sur chaque bras support l'inclinaison peut être réglée. Commencer par desserrer les deux vis qui fixent le bras support au profilé d'aluminium et régler les deux vis basses afin de régler l'horizontalité du plan de travail. Terminer en resserrant les deux vis hautes. Procéder de manière identique pour les bras support du milieu.

 **Ne pas régler les bras supports placés directement au dessus des pieds.**

## 6.9 Montage des entretoise\* (1cm) lors de présence de plinthes

\* **Option**

6.16.1 En cas de présence de plinthes, il est possible d'utiliser des entretoises de 1 cm pour espacer le cadre du mur.

## 6.10 Montage des tuyaux flexibles et branchements d'eau :



Les arrivées d'eau doivent être pointées vers le bas et être à une hauteur maximum de 30 cm. Ceci permet aux flexibles d'arrivée d'eau d'être toujours fléchis avec une courbure nette, proche du mur et sans risqué de s'entortiller. Il est recommandé de mettre une valve 90° avec un filetage externe de 1/2".

- 6.10.1 Lors du branchement de l'eau chaude et froide, de même que l'évacuation, TOUJOURS utiliser des tuyaux flexibles permettant un mouvement libre sur la course de réglage (65-95 cm).

Les tuyaux flexibles doivent être installés de manière à pouvoir bouger dans un arc parallèle au mur sans jamais être pincés.

La longueur des tuyaux doit être appropriée à la fixation et à la course du cadre.

Il est recommandé que les tuyaux flexibles soient dirigés vers le mur de manière à obtenir le maximum d'espace sous le plan de travail et l'évier.

## 6.11 Réglage de la hauteur du plan de travail avec l'utilisation du Cric

- 6.11.1 Placer le cric sous le cadre en position centrale. La partie haute du cric dans la rainure du profilé aluminium. .
- 6.11.2 Régler le cric de manière à ce qu'il supporte le poids du plan de travail. Desserrer les 2 boulons (voir 6.11.3), un sur chaque pied. Le réglage à la hauteur souhaitée se fait en tournant la manivelle du cric.
- 6.11.3 Serrer le boulon de chaque côté, en s'assurant que le plan de travail est bien horizontal avant de serrer le deuxième boulon. (Si le cadre a 3 pieds, trois boulons doivent être serrés).
- 6.11.4 Le tube interne du pied est biseauté de manière à ce que la partie haute du cadre puisse uniquement descendre doucement lorsque les boulons sont desserrés.

## 6.12 Montage des pieds supports\*

\* **Option**

- 6.12.1 Retirer la vis de réglage des pieds verticaux
- 6.12.2 Fixer le pied support sur le pied vertical avec les vis livrés et serrer les vis.

## 6.13 Montages des caches sur les pieds verticaux\*

\* **Option**

- 6.13.1 Appuyer les caches avec précaution sur les pieds. Les caches sont constitués d'une partie interne et d'une partie externe.
- 6.13.2 Soulever la partie supérieure et externe du cache et appuyer sur la fixation en pression dans le trou du pied vertical. Il est important de tirer le bouton-pression complètement avant le montage. A présent appuyer sur le bouton-pression pour fixer les caches.

## 6.14 Montage des panneaux de dissimulation\*

**\*Option:** installation des panneaux de dissimulation. (les panneaux ne sont jamais livrés avec les cadres)



**Nota:** Pour Les cadres à 3 pieds, utiliser 2 jeux de fixations des panneaux.

- 6.14.1 Panneau de dissimulation inférieur et interne.  
Fixer les attaches en Z au mur, juste au milieu entre les deux pieds. Placer le velcro sur les fixations en Z et sur les panneaux de dissimulation. Mettre aussi du velcro sur les pieds verticaux et sur les panneaux de dissimulation. Les panneaux de dissimulation peuvent maintenant être fixés.

Panneau de dissimulation supérieur et externe :

Placer les deux équerres sur la partie interne du panneau supérieur externe. Puis fixer les équerres sur la face inférieure du plan de travail.

6.14.2 Schéma des dimensions du panneau de dissimulation supérieur et externe. La longueur est identique à celle du plan de travail. La hauteur doit être de 45 cm.

6.14.3 Schéma des dimensions du panneau de dissimulation inférieur interne : La longueur est identique à celle du plan de travail. La hauteur doit être de 40 cm.

Panneau de dissimulation inférieur et interne en cas de pose de pieds supports : La longueur est identique à celle du plan de travail. La hauteur doit être de 40 cm. les découpes pour les pieds doivent être de 8 cm de large et 3 cm de haut. Les découpes doivent être faites en fonction de la position des pieds supports

## 7 Test de fonctionnement

Après l'installation et avant d'utiliser toutes les fonctions du cadre flexibasic, il faut tester le montage. Le test doit être fait par une personne compétente. Ultérieurement, le test doit être fait au moins une fois par an.

1. Vérifier que les instructions de montage ont bien été observées.
2. Vérifier que tous les boulons sont bien serrés.
3. Vérifier qu'il n'y a pas de charge sur le cadre.
4. Vérifier que rien ne gêne le cadre dans sa course (65-95 cm)
5. Si tous les éléments précédents ont été vérifiés, le Flexibasic est prêt à l'utilisation..

## 8. Liste des composants du Flexi Basic pour plans de travail 60-300 cm

### Pieds, hauteur standard 65-95 cm.

Length of worktop = 60-300 cm

2 pieds

*Les pieds comprennent :*

Une entretoise (0.15 cm)

Pour compenser un désalignement

3 pieds./leg

30-67680 Entretoise (1 cm) 2 /pied

Pour plinth

30-67685 Cgaine de câble

1./pied

### bras support pour plan de travail 60-62 cm 30-67620:

Longueur du plan de travail = 60-104 cm

Longueur du plan de travail = 105-204 cm

Longueur du plan de travail = 205-249 cm

Longueur du plan de travail = 250-300 cm

2 pcs.

4 pcs.


5 pcs.

7 pcs.

### Profilé d'Aluminium 30-68xxx:

Longueur (XXX) = Longueur du plan de travail ÷ 5cm  
par incréments de 5 cm

1 pc.

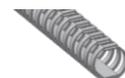

## 9. Options pour FlexiBasic

### **Cric pour FlexiBasic :04406**

1 .

*Comprend ::*

Une manivelle (20\*60320-297)

1



### **Bras -Support pour plan de travail profondeur 70-72 cm 30-67621:**

Longueur du plan de travail = 60-104 cm

2 pcs.

Longueur du plan de travail = 105-204 cm

4 pcs.

Longueur du plan de travail = 205-254 cm

5 pcs.

Longueur du plan de travail = 255-300 cm

7 pcs.



### **Bras -Support pour plan de travail profondeur 58-60 cm 30-67624:**

Longueur du plan de travail = 60-104 cm

2 pcs.

Longueur du plan de travail = 105-204 cm

4 pcs.

Longueur du plan de travail = 205-254 cm

5 pcs.

Longueur du plan de travail = 255-300 cm

7 pcs.



### **Bras -Support pour plan de travail profondeur 50-52 cm 30-67622:**

Longueur du plan de travail = 60-104 cm

2 pcs.

Longueur du plan de travail = 105-204 cm

4 pcs.

Longueur du plan de travail = 205-254 cm

5 pcs.

Longueur du plan de travail = 255-300 cm

7 pcs.



### **Entretoise (1 cm) 30-67680:**

Pour plinthe

1 pc.



### **Entretoise (7 cm) 30-67672:**

Pour espace vide derrière le cadre

1 pc.



### **Cache 30-67735:**

Longueur du plan de travail = 60-300 cm


2 pcs.



### **Cache en présence de pied support 30-67737:**

Longueur du plan de travail = 60-300 cm

2 pcs

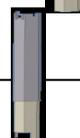

### **Attaches pour panneaux de dissimulation 04037:**

1 set



### **Pied support L = 30 cm 30-67702:**

Longueur du plan de travail = 60-00 cm

2 pcs.



### **Pied support L = 49 cm 30-67703:**

Longueur du plan de travail = 60-300 cm

2 pcs.



*chaque pied comprend :*

30\*65561-004 extension de pied vertical pour pied support

1 pc



## 10. Sécurité durant l'utilisation

- Flexikit doit être utilisé par des personnes ayant lu le mode d'emploi
- Flexikit ne doit pas être utilisé comme un monte charge
- Toujours utiliser Flexikit de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque pour les personnes et les biens.
- S'assurer que l'espace sous le lavabo est libre pour permettre le réglage en hauteur.
- Ne pas surcharger Flexikit et s'assurer que le poids est bien réparti.
- Toute modification de Flexikit, est interdite
- Installation, s.a.v et réparation doivent être fait par un personnel compétant.
- En cas d'inspection, s.a.v ou réparations s'assurer que Flexikit n'est pas chargé.
- La garantie peut ne pas s'appliquer si Flexikit n'a pas été monté conformément à cette notice.
- N'utiliser que les pièces détachées originales Ropox. En cas d'utilisation d'autres types de pièces, la garantie peut ne pas être applicable.

## 11 Nettoyage et entretien

### 11.1 Nettoyage

Le cadre Flexikit peut s'encrasser durant l'utilisation, il est très important de nettoyer Flexikit comme décrit dans les instructions suivantes.

Nettoyer le cadre réglable en hauteur avec un chiffon humide en utilisant simplement de l'eau tiède additionnée de détergents ordinaires. Ne pas utiliser de liquide corrosif ou abrasif ni éponge grattante. Sècher après le nettoyage.

### 11.2 Entretien

Le cadre n'a pas besoin d'entretien particulier et les parties coulissantes ont été lubrifiées à vie. Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, nous recommandons une inspection du cadre une fois par an.



Inspections, entretien et réparations doivent être fait par une personne compétente

#### Durant l'inspection:

- Vérifier que tous les boulons ont bien été serrés
- Vérifier que Flexikit se déplace librement et sans problème de la position la plus basse à la position la plus haute.
- Vérifier que les tuyaux d'arrivée ou d'évacuation d'eau sont bien serrés et en bon état.
- Vérifier que le mouvement est uniforme et de niveau et s'assurer que le câble d'alimentation se déplace librement.

Après chaque inspection le calendrier d'entretien doit être rempli. Voir §11.3.



N'utiliser que les pièces détachées originales Ropox. En cas d'utilisation d'autres types de pièces, la garantie peut ne pas être applicable.

11.3 Calendrier d'entretien.

<b>Service et entretien</b> <b>N° de série</b>
<b>Date:</b> _____
<b>Sign:</b> _____
<b>Remarques:</b> _____ _____

<b>Service et entretien</b> <b>N° de série</b>
<b>Date:</b> _____
<b>Sign:</b> _____
<b>Remarques:</b> _____ _____

<b>Service et entretien</b> <b>N° de série</b>
<b>Date:</b> _____
<b>Sign:</b> _____
<b>Remarques:</b> _____ _____

<b>Service et entretien</b> <b>N° de série</b>
<b>Date:</b> _____
<b>Sign:</b> _____
<b>Remarques:</b> _____ _____

## 12 Recherche de panne

### a) Le cadre parait flottant et instable

Les vis d'assemblage du cadre n'ont pas été bien serrées .  
Serrer toutes les vis du cadre. Voir les instructions de montage.

### b) Le plan de travail n'est pas horizontal par rapport au mur

Après installation du cadre, le plan de travail sera chargé. Le manque d'horizontalité peut être compensé en répétant l'opération §6.8 de l' instruction de montage « réglage des bras supports » vérifier aussi que les pieds sont verticaux voir §6.3

### c) La hauteur du cadre ne peut être réglée ( le réglage semble très difficile).

1. Vérifier que le cadre n'est pas surcharge.  
Vérifier que le cadre se déplace librement et qu'aucun objet ne peut empêcher sa course aussi bien au dessus qu'au dessous.

## 13. CE-marking

FlexiBasic incl. Jack-up unit 30-63xxx-x

are all under Classification Class I and in conformity with the following directives and standards:

### DIRECTIVES

The Council Directive No.93/42EEC, concerning Medical Devices amended through Directive No.98/79/EC

### STANDARDS

DS/EN	1041: 2000	DS/EN	12182: 2002
DS/EN	14971: 2001	DS/EN ISO	9999: 2002

Declarations of Conformity can be supplied upon request.

## 14. Réclamations

Prière de se référer aux conditions générales de vente

Toujours conserver ce manuel à portée de main !



**ROPOX /CREE**

ZI du Recou  
69520 GRIGNY FRANCE  
Tel.: 04 72 24 08 99 Fax.: 04 72 24 25 36  
E-mail: [cree@cree.fr](mailto:cree@cree.fr)  
[www.cree.fr](http://www.cree.fr)